

## PHIẾU BẢO HÀNH



GIẢI THƯỞNG  
CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM  
NĂM 2004 - 2005 - 2006

- ◆ Cân được sửa chữa miễn phí mọi hư hỏng bên trong, nếu cân được sử dụng đúng theo bảng hướng dẫn, niêm chỉ còn nguyên vẹn và cân còn trong thời gian bảo hành.
- ◆ Cân hư hỏng bên ngoài, (bị rơi, móp, méo, mất mặt bằng, ...v.v.....) người mua chịu trách nhiệm.
- ◆ Cân được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua.

Ngày mua / / 202


TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA

## NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÂN NHƠN HÒA

Mặt chụp nhựa PC có dán logo hàng Việt Nam chất lượng cao.

Tem kiểm định (chỉ dán được 1 lần, bóc ra sẽ rách)

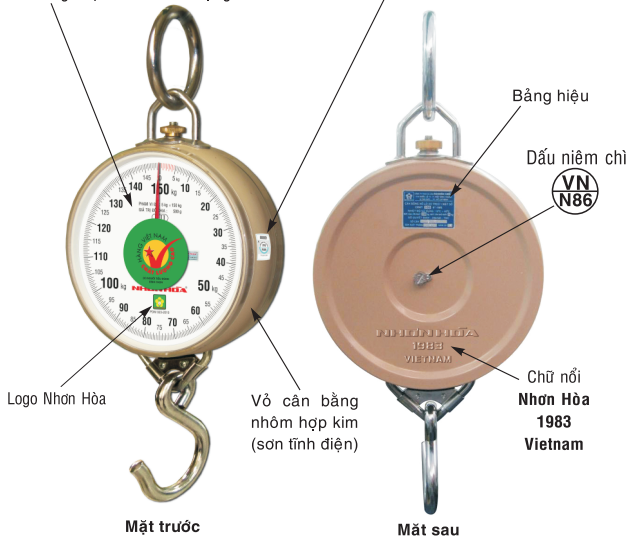

Ngoài ra ở mặt sau cân có dán bảng hiệu : thể hiện loại cân, số cân, số quyết định của Tổng Cục Tiêu Chuẩn ĐLCL, mức cân lớn nhất, nhỏ nhất, tháng, năm sản xuất.

### Bảng hiệu



SỬ DỤNG CÂN NHƠN HÒA LÀ CÔNG BẰNG

## CÂN NHƠN HÒA®

Địa chỉ: 514 - 516 - 518 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Tel: (84-28) 37269964 - 37269965 . Fax: (84-28) 37268660 - 37268271

Website: <http://www.nonhoascale.com.vn> Email: [info@nonhoascale.com.vn](mailto:info@nonhoascale.com.vn)



**CDHT-150-8"-1MS**

Số cân :

**ISO 9001**

**CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO TREO  
1 MẶT SỐ 150 kg**

**K.C.S. CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO NHƠN HÒA

## PHẦN THUYẾT MINH

❖ Cân được kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2019, ban hành ngày 31-12-2019 theo quyết định 2832/QĐ-TĐC của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

❖ Cân được sản xuất theo Quyết định số : 15/QĐ-TĐC ngày 07-01-2020 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.



❖ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số : 28358 của Cục Sở Hữu Công Nghiệp.

## I - ĐẶC TÍNH

Đặc tính	150 kg
Phạm vi đo	5 kg - 150 kg
Giá trị độ chia	500 g

## II - SAI SỐ ĐO LƯỜNG :

Loại cân	Mức cân	Sai số lớn nhất cho phép
150 kg	Từ 5 kg đến 25 kg	± 250 g
	Trên 25 kg đến 100 kg	± 500 g
	Trên 100 kg đến 150 kg	± 750 g

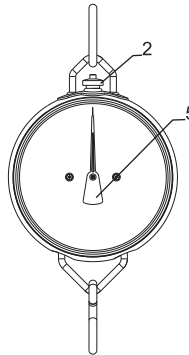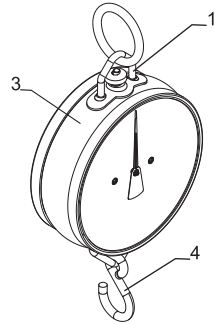

### » CÁCH SỬ DỤNG :

- 1/. Lấy cân ra khỏi bao bì.
- 2/. Treo cân, móc cố định sao cho cân được treo ở trạng thái tự do.
- 3/. Điều chỉnh kim chỉ thị(5) về vị trí số 0 bằng cách vặn nút chỉnh (2). Dùng tay kéo móc treo (4) xuống, rồi thả tay ra, để cân trả về tự do. Kiểm tra lại vị trí số 0 của kim chỉ thị (5),lặp lại động tác này vài lần. Nếu cân chỉ đúng vạch số 0 hoặc lệch khỏi vạch trong phạm vi sai số cho phép, Như vậy cân đã sẵn sàng sử dụng.

### Lưu ý :

- Nút điều chỉnh vặn trái, phải có giới hạn. Vì vậy không dùng kèm để vặn nút điều chỉnh quá chặt.

### TÊN GỌI CÁC CHI TIẾT :

- (1) Khoen treo
- (2) Nút điều chỉnh
- (3) Vỏ cân
- (4) Móc treo tải
- (5) Kim chỉ thị

### »CÁCH BẢO QUẢN :

#### ◆ Không :

- Tháo tem bảo hành, tháo gỡ hoặc làm gãy niêm chì.
- Tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên trong cân.
- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác của cân.
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa bắn vào bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tải tối đa.

#### ◆ Nên :

- Dùng bao bì kín để chứa chất lỏng hoặc hóa chất khi muốn cân.
- Nhỏ 1 giọt dầu nhờn vào đầu nút điều chỉnh, khi vị trí này bị khô dầu.